

زلزله بم ۲۷۰۰ سال تاریخ در ۷ ثانیه از دست رفت

دکتر حسن مقدم

چکیده

زلزله‌ای با بزرگی حدود ۶/۱۵ ریشتر در پنجم دیماه ۱۳۸۲ ظرف ۷ ثانیه ارگ تاریخی بم با قدمت ۲۷۰۰ سال را درهم کوید و همچون صاعقه‌ای شهر بم را با خاک یکسان کرد. در این میان دهها هزار تن از هم میهنان بمى جان باختند و ایران به سوک نشست. در این مقاله عملکرد کلی ساختمان‌ها و بناها در زلزله بم بررسی شده و نقاط ضعف شناسایی شده است. شتابنگاشت ثبت شده در ایستگاه به تشریح و طیف‌های پاسخ ارتجاعی محاسبه گردیده‌اند. نشان داده شده است که نیروی ارتجاعی زلزله خیلی پیش از مقاومت اغلب ساختمان‌های غیرمسلح بوده و تخریب این نوع ساختمان‌ها امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است. ساختمان‌های اتصال خرجینی، میانقاب‌ها و ساختمان‌های کلاف‌بندی شده به طور اخص مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و نشان داده شده است که کلاف‌بندی و استفاده از بادبند شیوه مناسبی برای تقویت ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌باشد. همچنین مشخص گردیده است که وجود میانقاب‌ها نقش مؤثری در مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله داشته است.

مشخصات زلزله

زلزله بم در تاریخ پنجم دیماه ۱۳۸۲ و در ساعت ۰۵:۲۶:۰۵ به وقت تهران (۱:۵۶:۰۵ به وقت گرینویچ) با بزرگی گشتاوری ۶/۱ در اطراف شهر بم در جنوب غربی ایران رخ داد. موقعیت کنونی این زمین لرزه طبق داده‌های شبکه زلزله نگاری پژوهشگاه

زلزله شناسی (۱) ۲۹/۰۱ درجه عرض شمالی و ۵۸/۲۶ درجه طول شرقی در حدود ۱۰ کیلومتری جنوب غرب شهر بم واقع می‌گردد که با موقعیت گزارش شده توسط یواس جی اس (۲) یعنی ۲۹ درجه عرض شمالی و ۵۸/۲۹ طول شرقی تقریباً همخوانی دارد اما به اعتقاد نگارنده با توجه به بازدید از بم، مشاهده تمرکز تخریب در خود بم و سالم ماندن ارگ جدید در ۱۰ کیلومتری جنوب بم، احتمالاً مرکز زلزله در خود بم و کانون در زیر شهر بم بوده است این موضوع توسط زارع (۳) نیز عنوان شده است. پژوهشگاه زلزله شناسی (۱) عمق زلزله را در حدود ۸ کیلومتر گزارش نموده است. نگارنده شدت زلزله در مرکز آن (بم) را براساس میزان و نوع تخریب و یا ایستایی سازه‌ها بین ۸ تا ۹ مرکالی اصلاح شده برآورد می‌نماید و شدت زلزله با دور شدن از مرکز آن (شهر بم) به سرعت کم می‌شود به طوری که در ارگ جدید بم در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب بم اثر چندانی از خرابی مشاهده نشد. موقعیت گسل بم در شکل ۱ نشان داده شده است. یواس جی اس (۲) سازکار کانونی زلزله را امتداد لغز راستگرد ذکر نموده است که با مشخصات عمومی زلزله‌های زاگرس مطابقت دارد. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۴) مؤلفه‌های طولی، عرضی و قائم شتابنگاشت ثبت شده در ایستگاه بم به ترتیب ۰/۸۱، ۰/۶۵ و ۰/۱۰ برابر شتاب ثقل اعلام نموده است هرچند با توجه به خراب شدن بخشی از ساختمان محل نصب دستگاه شتابنگار (ساختمان فرمانداری بم) باید به این اطلاعات با احتیاط برخورد نمود.




شکل ۱. موقعیت گسل بم و منطقه زلزله زده

شتابنگاشت‌ها و طیف‌های پاسخ


سه مؤلفه طولی، عرضی و قائم شتابنگاشت ثبت شده در ایستگاه بم در شکل ۲ و طیف پاسخ ارتجاعی مربوطه در شکل ۳ آمده است. شتابنگاشت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که تکان‌های اصلی و سنگین در فاصله زمان ۱۷ ثانیه تا ۲۴ ثانیه رخداده است. به عبارت دیگر در مدت ۷ ثانیه ساختمان‌های زیر اثر شتاب‌های بسیار شدید در هر سه جهت طولی، عرضی و قائم قرار گرفته‌اند به طوری که مقدار شتاب اوج زمین در جهات افقی (طولی و عرضی) حدود ۰/۸ و ۰/۶۵ و ۰/۱۰ شتاب ثقل، و در جهت قائم برابر شتاب ثقل بوده است. شتاب قائم معمولاً کوچکتر از شتاب افقی است اما در نواحی مرکزی زلزله که به کانون نزدیک‌تر و عمق زلزله نیز کم است شتاب قائم می‌تواند برابر و یا بزرگتر از شتاب افقی باشد. از این‌رو، بیشتر شدن شتاب قائم از افقی دلیلی بر این است که کانون زلزله در زیر بم قرار داشته و زلزله از نوع کم عمق است. بالا بودن فرکانس امواج زلزله در مؤلفه‌های افقی به خوبی مشهود است و بیانگر تأثیر چشمگیر امواج حجمی (موج) می‌باشد در حالی که در نواحی دورتر از مرکز زلزله اثر امواج مزبور در مقایسه با امواج سطحی (موج) خیلی کمتر است (فرکانس امواج حجمی نسبت به امواج سطحی بزرگتر، و دامنه شان کوچکتر است). طیف‌های پاسخ ارتجاعی در شکل ۳

نشان می دهد که بخش عمده از انرژی زلزله در زمان های تناوب کوچکتر از ۰/۳ ثانیه بوده است و در محدوده ۱/۰ تا ۰/۳ ثانیه زلزله دارای بیشترین انرژی بوده است.

این نیز از ویژگی های زلزله های کم عمق و مناطق مرکزی زلزله می باشد. این طیف ها بیانگر این است که شتاب پاسخ سازه های کوتاه (یک تا سه طبقه) با زمان تناوبی در حدود ۱/۰ تا ۰/۲ ثانیه در جهات طولی و عرضی برابر ۲/۵ و بیشتر، و در جهت قائم بین ۲ تا ۴ بوده است. نکته دیگری که از مشاهده این طیف ها به دست می آید وجود انرژی قابل توجه ای در محدوده تناوب های بالا می باشد به طوری که مثلاً شتاب پاسخ مؤلفه طولی در محدوده ۰/۴ تا ۱/۶ ثانیه برابر ۱ می باشد. اینچنانی پاسخ قوی در این ناحیه معمولاً مستلزم وجود یک جابجایی قابل ملاحظه ای در زمین می باشد. این واقعیت که دستگاه شتابنگار در ساختمان فرمانداری قرار داشته و بخشی از این ساختمان در زلزله فرو ریخته است باعث می شود که با احتیاط بیشتری به نتایج برخورد کنیم.

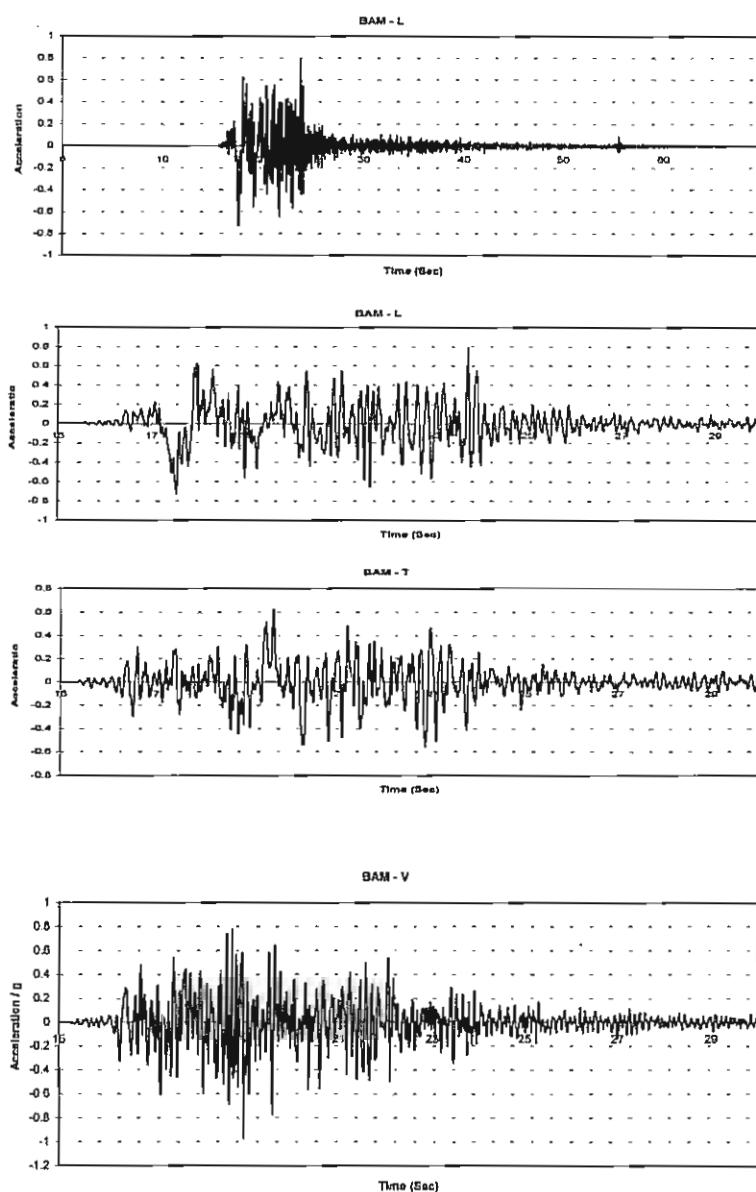

شکل ۲. مؤلفه های طولی، عرضی و قائم شتابنگاشت ثبت شده در ایستگاه بم

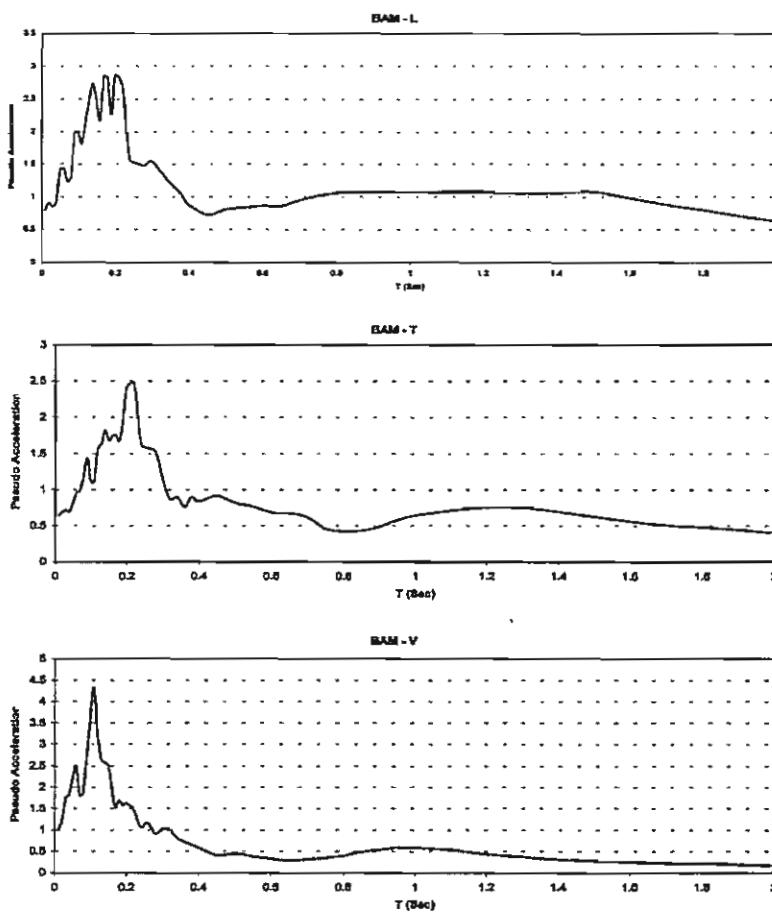

شکل ۳. طیف های پاسخ ارتجاعی مؤلفه های طولی ، عرضی و قائم شتابنگاشت ثبت شده در بم برای میرایی ۵٪

نگاهی کلی به زلزله بم

شهر بم و ارگ تاریخی آن در زلزله پنجم دیماه تقریباً یکسره نابود شد. وقوع چندین پیش لرزه در روز قبل و ساعاتی قبل از زلزله بربخی از ساکنان را متوجه ساخته و بعضاً در شب سرد زمستان ساعاتی را در بیرون از منزل گذرانده بودند اما بالاخره سرما و خواب تاب را از ایشان گرفت و در سحرگاه آن روز غم انگیز زلزله بخش بزرگی از ساکنان بم را به خواب ابدی فرو برد.

واعیتی که این نگارنده بارها به مسئولین مذکور شده است : در شرایط لرزه خیزی یکسان ، با بزرگ شدن شهرها و تمرکز جمعیت از روستاهای شهرها ، آسیب پذیری کشور مرتباً در حال افزایش است به طوری که وقوع زلزله هایی که در اوایل قرن بیستم تلفات جانی کوچکی داشتند اکنون می تواند به یک فاجعه ملی تبدیل گردد.

در بم مانند سایر شهرهای مناطق کم آب ، ساختمان های خشتی با دیوارهای سنگین و سقف های گنبدهای فرم رایج را تشکیل می داده است . این گونه ساختمان های در زلزله بم بکلی نابود شده اند. در کنار آن ، ساختمان های جدیدتر با مصالح فولادی و بتونی نیز وجود دارد که عموماً به دلیل بی اعتمایی در بکارگیری ضوابط آین نامه دچار شکست و ناپایداری گردیده اند.

شدت زلزله با دور شدن از بم به سرعت کاسته شده به طوری که در ارگ جدید بم در فاصله ۱۰ کیلومتر جنوب بم بناها بدون آسیب جدی از کمند زلزله رسته اند. حتی در چهار کیلومتری بم ، دیوار گلی با غایت فرو نریخته است که خود نشان از میرایی سریع و عمق کم زلزله می باشد. در جست وجوهای اولیه اثری از جداسدگی و حرکت زیاد در گسل ملاحظه نگردید و فقط ترک های جزئی در سطح زمین و جاده قابل روئیت می باشد.



شکل ۴. از میان رفتن ارگ تاریخی بم حادثه غم انگیز و فاجعه‌ای در دنار که هنوز عمق آن مکشوف نیست و در آینده مشخص خواهد شد که چه گوهری از دست رفت: نشان تمدن از عهدی که اروپا و اروپاییان همچون انسان‌های نخستین در جنگل می‌زیستند.



شکل ۵. کوچه‌های غم گرفته بم چه بد شاهد شکست ساختمان‌هایند.



شکل ۶. اینجا هم زمانی محله‌ای بوده است.



شکل ۷. و باز جست وجو برای یافتن عزیزان



شکل ۸. ارگ جدید بم در ۱۰ کیلومتر جنوب بم آسیب جدی ندید



شکل ۹. دیوار باعی در آستانه ورود به بم که فرو نریختن آن نشانه شدت کم زلزله است.



شکل ۱۰. در جستجوهای اولیه اثری از جداسدگی و حرکت زیاد در گسل ملاحظه نگردید و فقط ترکهای جزئی در سطح زمین و جاده قابل رویت می باشد.

تحلیلی از عملکرد بناهای بم

بناهای بم به چند دسته تقسیم می شوند: بناهای خشتی و گلی، ساختمانهای آجری بدون اسکلت و نیمه اسکلت، و ساختمانهای دارای اسکلت. در اینجا به طور مجزا عملکرد هر دسته مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختمانهای خشتی و گلی و آجری غیر مسلح

در دهه های اخیر در ایران چندین زلزله بزرگ و مخرب روی داده است که موجب تلفات سنگینی شده اند؛ آخرین آنها، زلزله منجیل ۱۳۶۹ با بزرگی $\frac{7}{3}$ ریشتر، سبب مرگ ده ها هزار تن شد. علاوه بر زلزله های بزرگ، حتی زلزله های متوسط نیز گاهی در ایران فاجعه آفریده اند.

در جدول ۱ تعدادی از زلزله های ثبت شده همراه با تعداد تلفات آمده است. به طور کلی با نگاهی به تاریخچه زلزله های کشور مشخص می شود که خانه های روسایی خشتی و گلی که در ناحیه مرکزی زلزله هایی با بزرگی بیش از $\frac{5}{5}$ ریشتر قرار گرفته باشند در معرض خطر ترک خوردن و فرو ریختن هستند. البته ساختمانهای آجری شهری که با ملات سیمان چیده شده باشند مقاومت بیشتری دارند و ممکن است در برابر زلزله هایی با بزرگی $\frac{6}{5}$ تا $\frac{7}{5}$ ریشتر نیز پایدار بمانند. اما برای اغلب ساختمانهای آجری غیر مسلح تحمل زلزله هایی با بزرگی $\frac{7}{7}$ یا بیشتر، امکان پذیر نیست. شک بالا بودن کیفیت مصالح و نحوه ساخت، یکپارچگی سقف و سبک کردن آن، و نیز تعییه عناصری که شکل پذیری ساختمان را افزایش دهد (مانند کلاف های افقی) می تواند سبب افزایش مقاومت ساختمان شود، اما هیچیک از این تمییزات به معنای تضمین پایداری قطعی سازه در مقابل زلزله های مخرب نیست. همان طور که این نگارنده پیوسته متذکر شده است ($\frac{6}{6}$ ، $\frac{5}{5}$) با توجه به عملکرد ساختمانهای آجری در زلزله های سده اخیر در ایران باید نتیجه گرفت که این ساختمان ها، هر قدر هم خوب ساخته شوند مدام که مسلح نباشند نمی توان از پایداری لرزه ای آنها مطمئن شد و با کمال تأسف باید دانست که این ساختمان ها در زلزله های مخرب محکوم به فنا برند.

زلزله بم نیز از این قاعده جدا نبود و تقریباً تمام ساختمانهای خشتی و گلی آن فرو ریختند که در رأس آن ارگ باشکوه و تاریخی بم بود.

علاوه بر این تقریباً کلیه ساختمانهای آجری غیر مسلح که در آنها از عناصر تسليح مانند کلاف بندی استفاده نشده از میان رفته اند.

سال	مرکز زلزله	بزرگی	تعداد تلفات
۱۲۹۰	راور (کرمان)	۶/۲	۷۰
۱۳۰۲	کج درخت	۵/۸	۷۸۰
۱۳۰۲	شمال بجنورد (بین ایران و شوروی)	۷/۳	۳۲۰۰
۱۳۰۹	ساماس	۷/۲	۲۵۰۰
۱۳۱۴	مازندران	۶/۳	۵۰۰
۱۳۱۹	شمال بیرجند	۶/۱	۶۸۰
۱۳۲۶	دوست آباد	۶/۸	۲۰۰
۱۳۴۱	بوئین زهرا	۷/۲	۱۲۲۰
۱۳۴۷	دشت بیاض	۷/۴	قسمت اعظم دشت بیاض نابود شد و جمع کشیری کشته شدند
۱۳۴۷	فردوس	۶/۴	فردوس با خاک یکسان شد
۱۳۵۱	فارس	۶/۹	۵۰۰۰
۱۳۵۶	کرمان	۵/۷	۶۶۵
۱۳۵۷	طبس	۷/۳	۱۸۰۰۰
۱۳۶۹	منجیل	۷/۳	۳۰۰۰

جدول ۱ آمار تلفات از زلزله‌های ثبت شده ایران در سده اخیر


علت ناپایداری ساختمان‌های خشتشی ، گلی و آجری غیرمسلح

علت اصلی ناپایداری لرزه‌ای این نوع ساختمان کمبود مقاومت آن نیست ، بلکه نبود شکل پذیری است . دیوارهای آجری ، خشتشی و گلی از مقاومت برشی چشمگیری برخوردارند که گاهی از قاب‌های خمشی فولادی و بتی نیز بیشتر است . روش محاسبه مقاومت این دیوارها در مرجع (۴) ارائه شده است اما می‌دانیم که نیروی زلزله در حیطه ارتعاعی بسیار بزرگتر از نیروهایی است که به عنوان نیروی طراحی در نظر گرفته می‌شود و در برابر چنین نیروهایی ، هیچ سازه‌ای اعم از فولادی ، بتی و یا آجری تاب ایستادگی ندارد . به عنوان مثال برای یک ساختمان دو طبقه آجری به مساحت تقریبی جمعاً ۲۰۰ مترمربع ، وزن تقریبی ۲۰۰ تن (با احتساب جرم دیوارها در ارتعاش زلزله) ، نیروی وارد در حیطه ارتعاعی در زلزله بم برابر است با

$$V = S_g W = 2.5 \times 200 = 500 \text{ t}$$

در این محاسبه شتاب پاسخ از شکل ۳ برای مؤلفه طول و با در نظر گرفتن زمان تناوب ۰/۲ ثانیه برای ساختمان دو طبقه بدست آمد . اگر فرض کنیم ساختمان مذبور در جهت طولی دارای ۸ عدد دیوار ۲۰ سانتی به طول ۲ متر باشد ، هر دیوار باید ۶۲۵ تن نیروی برشی را تحمل کند در حالی که یک دیوار آجری هر قدر هم خوب اجرا شود به هیچ وجه نمی‌تواند چنین نیرویی را تحمل کند و وارد حیطه غیرارتعاعی می‌گردد . متأسفانه برخلاف سازه‌های فولادی و بتی ، ساختمان‌های آجری در حیطه غیرارتعاعی رفتار خوبی ندارند و خیلی زود فرو می‌ریزند . به همین دلیل است که اکثر آینین نامه‌ها ضریب رفتار ساختمان‌های بنایی غیرمسلح را برابر ۱ توصیه نموده اند (۶) . همان طور که در شکل زیر دیده می‌شود ، برای یک سطح خطر معین (زلزله با شدت مشخص) ، برای هر سازه می‌توان یک نیروی ارتعاعی محاسبه نمود که اگر مقاومت سازه از این نیرو بیشتر باشد وارد حیطه غیرارتعاعی نمی‌شود اما در غیر این صورت باید بتواند تغییر شکل ارتعاعی را تحمل نماید . در روش جدید طراحی براساس عملکرد برای سازه ، یک عملکرد هدف در نظر گرفته می‌شود و براساس آن سازه شکل پذیر مجاز است مقدار مشخصی تغییر شکل غیرارتعاعی را پذیرا شود در حالی که سازه ترد هرگز نمی‌تواند به هدف مذبور برسد زیرا پس از رسید به حد مقاومت خود به سرعت از پا درمی‌آید ، از این رو ، برای پایدار ماندن در زلزله باید مقاومت سازه از حد نیروی ارتعاعی زلزله بیشتر باشد . بدین ترتیب ، می‌توان دریافت که با دور شدن از مرکز زلزله و کاهش شدت آن ، نیروی زلزله تا حد مقاومت ساختمان کاهش می‌یابد .

این نقطه را آستانه ترک نامیده ایم (۵) . بدیهی است که در نقاط دورتر ، چون سازه‌ها از حیطه ارتعاعی خارج نمی‌شوند کاملاً سالم و پایدار به نظر می‌رسند در حالی که به محض عبور از آستانه ترک با یک شهر ویران شده مواجه می‌شویم . این پدیده عجیب به خوبی در زلزله بم دیده می‌شود به طوری که با دور شدن از بم ، خیلی زود ساختمان‌های خشتشی و گلی را سالم و پایدار می‌یابیم .

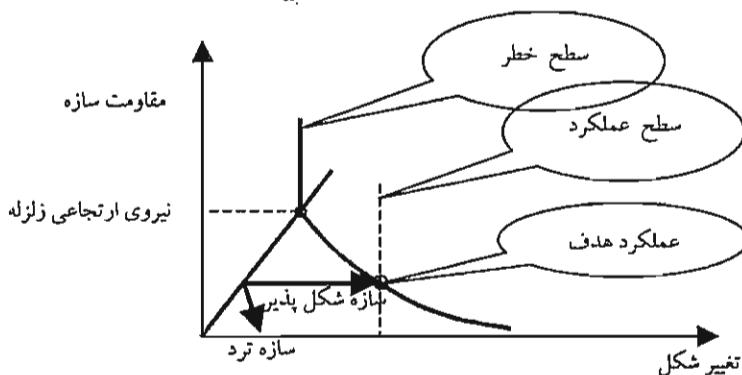


شکل ۱۱ . تفاوت پاسخ لرزه‌ای سازه شکل پذیر و ترد

ساختمان‌های آجری کلاف‌بندی شده

آین نامه ۲۸۰۰ استفاده از کلاف‌های افقی و قائم را برای ساختمان‌های آجری تجویز نموده است. اثر مثبت این توصیه در اغلب زلزله‌های مخرب به خوبی به اثبات رسیده است. در زلزله بم نیز وجود کلاف‌بندی باعث پایدار ماندن تعدادی از ساختمان‌ها گردیده بود که به عنوان نمونه می‌توان به ساختمان آجری دو طبقه زیر اشاره نمود.



شکل ۱۲ . کلاف‌بندی باعث پایداری و عدم فرو ریختن ساختمان دو طبقه شده است هر چند اشتباهاتی چند در نحوه کلاف‌بندی و عدم مهار کردن مناسب نما به سازه باعث بروز خرابی‌هایی شده است.

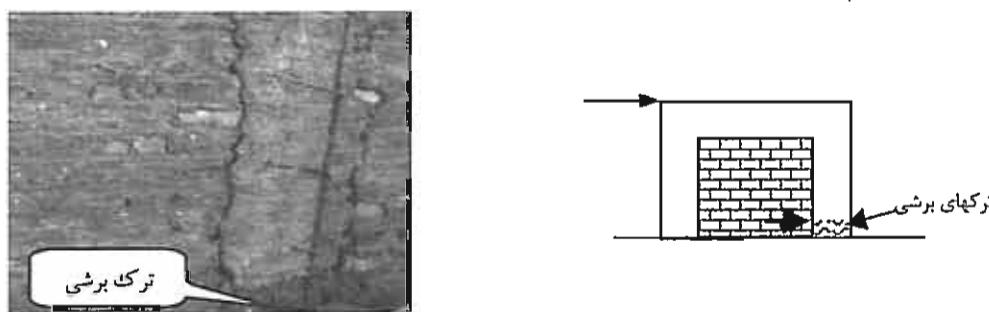

شکل ۱۳ . بروز ترک برشی در کلاف قائم در نزدیکی اتصال

همان طور که در شکل زیر دیده می‌شود نیرویی افقی بین دیوار و کلاف به وجود می‌آید که در صورت پایین بودن ظرفیت برشی ، عضو قائم کلاف در نزدیکی اتصال دچار شکست برشی می‌شود. نمونه این نوع شکست در ساختمان دو طبقه مزبور دیده شد.

گاهی آین نامه ملامت می شود که علیرغم بکارگیری توصیه های آن ، ساختمان ها خراب می شوند. باید توجه داشت که ممکن است ضوابط آین نامه به طور صوری و یا به غلط رعایت شده باشد، مثلاً ساختمان فرمانداری بم که دارای کلاف بندی است خراب شده است . در بررسی ساختمان معلوم شد که پیمانکار به جای اجرای کلاف قائم ، فقط روی آجرها را سیمان کرده و به صورت کلاف درآورده است ! گاهی مشاهده می شود که میلگردها در داخل کلاف افقی مهار نشده و همچون تصویر زیر روی خاک قرار گرفته است . گاهی هم همچون تصویر بعد، کلاف اجرا می شود اما در داخل آن دیواری وجود ندارد. در نتیجه عملاً اندر کنش لازم بین کلاف و دیوار به وجود نمی آید و سختی و مقاومت جانبی کافی برای سازه ایجاد نمی گردد.



شکل ۱۴ . میلگردهای اصلی کلاف قائم به جای آنکه در کلاف افقی مهار شود بر روی خاک قرار گرفته است



شکل ۱۵ . کلاف اجرا شده اما در داخل آن دیواری وجود ندارد

ساختمان های اسکلت فولادی با اتصال خرجینی اثر میانقاب

تحقیق نشان داده است که اتصالات خرجینی علیرغم سختی چشمگیرشان (معمولاً بیش از ۱۰۰۰ تن متر بر رادیان)، به علت تمرکز تنش در جوش بسیار شکننده اند و زیر اثر لنگرهای ناشی از زلزله همچون شکل زیر جوش گسیخته می شود. از این رو ساختمان اتصال خرجینی به طور کلی در برابر زلزله از ایستایی لازم برخوردار نمی باشد.



شکل ۱۶ . اتصال خرجینی زیر اثر لنگر به علت تمرکز تنش در جوش گسیخته شده است (۶)

با این وجود، حضور میانقاب‌های آجری در داخل قاب عملاً اندرکننچه چشمگیری را ایجاد می‌کند که در استانی‌لر زهای این نوع ساختمان‌ها بسیار مؤثر است. در واقع بدون شناخت اثر میانقاب‌ها بر مقاومت جانبی قاب، عملاً هر نوع تحلیلی با خطاهای بسیار همراه است. نگارنده ظرف ۲۰ سال گذشته تلاش بسیار نموده تا جامعه مهندسی را متوجه این مهم نماید (۱۲-۷). خوشبختانه این تلاش‌ها با پیگیری‌های همکاران در سایر کشورها اینک به ثمر نشسته است به طوری که در آینه نامه بهسازی آمریکا (فیما ۳۵۶ نقش میانقاب در گرفتن نیروی زلزله به رسمیت شناخته شده و در پی آن، در ترجمه ضوابط مزبور (آینه نامه بهسازی) نیز استفاده از میانقاب برای مقاوم سازی مجاز شمرده شده است. در هر حال، لازم است به دو نکته اشاره شود: اول اینکه اتصال خرجینی دارای ظرفیت تغییر شکل معینی است (۶ و ۱۳) و با عبور از این ظرفیت، اتصال گسیخته می‌شود. در نتیجه چنانچه، میانقاب‌ها نتوانند سختی کافی را برای محدود نمودن چرخش اتصال ایجاد کنند امکان گسیخته شدن اتصال وجود دارد.

دوم اینکه میانقاب تا زمانی مؤثر است که از صفحه خود خارج شده باشد اما اگر در اثر نیروهای عرضی (عمود بر صفحه) از صفحه خود خارج شود سازه ناپایدار می‌گردد. نحوه محاسبه مقاومت لزهای میانقاب در مراجع ۵ و ۶ به تفصیل ارائه شده است. توصیه می‌گردد محققان گرامی برای تحلیل و مطالعه واقع بینانه عملکرد ساختمان‌های بم (یا هر زلزله دیگری) نقش میانقاب‌ها را به دقت لحاظ نمایند. نمونه‌ای از عملکرد میانقاب‌ها در شکل زیر دیده می‌شود.



شکل ۱۷. ساختمان اتصال خرجینی به کمک میانقاب‌ها در برابر زلزله پایدار مانده است.
تعدادی از میانقاب‌ها در اثر مؤلفه عرضی از صفحه خود به خارج پرت شده‌اند.

اثر بادبند

همچون زلزله منجیل ۱۳۶۹، در زلزله بم نیز اثر بادبند بر پایداری ساختمان‌ها بسیار مثبت بوده است. تقریباً کمتر ساختمان بادبندی شده‌ای رامی‌توان یافت که فرو ریخته باشد (به جز یک مورد استانی که باید به طور جداگانه بررسی شود). حتی در مواردی به جای بادبند از میلگرد استفاده شده بود اما با این وجود ساختمان پایداری کلی خود را حفظ نموده. در استفاده از بادبند، توجه به برخی نکات مهم است:

۱- اتصال بادبند باید برای تمام ظرفیت عضو طرح شود در غیر این صورت، در هنگام زلزله بادبند از محل اتصال کنده خواهد شد (شکل زیر).

۲- سعی شود برای افزایش کارآئی بادبند از مقاطع با ضربه لاغری کوچکتر استفاده گردد.
۳- انتقال نیرو از بادبند یک طبقه به طبقه دیگر باید از طریق صفحه اتصال باشد. چنانچه این کار مقدور نباشد می‌توان نیروی بادبند یک طبقه را از طریق تیر به بادبند طبقه دیگر منتقل نمود اما در هر صورت تحت هیچ شرایطی نباید این نیرو از طریق ستون منتقل گردد زیرا موجب ایجاد برش شدید و مخربی در ستون‌ها می‌گردد. تخریب یک ساختمان چند طبقه در شکل زیر نمونه‌ای از این وضعیت می‌باشد.



شکل ۱۸. کنده شدن بادبند، اتصال نامناسب بادبند به ستون

نتیجه گیری

در این مقاله موارد زیر مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته است :

۱. زلزله بم بار دیگر نشان داد که بی توجه بودن به ضوابط آین نامه ، حوادث مصیبت بار را در پی دارد.
۲. ساختمان های خشتی و گلی ، و آجری غیر مسلح در زلزله های مخرب سخت آسیب پذیرند.
۳. کلاف بندی شیوه مناسب برای تقویت ساختمان ها در برابر زلزله می باشد.
۴. وجود میانقاب ها نقش مؤثری در مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله داشته است .
۵. وجود بادبند در ساختمان در هر حال موجب افزایش پایداری لرزه ای می گردد.

مراجع

۱. پژوهشکده زلزله شناسی ، ۱۳۸۲ جنبه های زلزله شناسی زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم ، با بزرگای گشتاوری $MW=6.5$ سایت اینترنتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله : http://www.iiees.ac.ir/Bam_Report_2.pdf
۲. recenteqsww/Quakes/uscvad.Htm: USGS,2003.<http://earthquake.usgs.gov/>
۳. زارع ، مهدی ۱۳۸۲ ، گزارش مقدماتی شناسایی مناطق زلزله زده ، سایت اینترنتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله http://www.iiees.ac.ir/bam_report_reaccon_farsi.htmls.
۴. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۲ ، سایت اینترنتی http://www.bhrc.gov.ir.bhrc/reports/bam/bam_pdf.pdf

۵. حسن مقدم ، طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری ، انتشارات شریف ، ۱۳۷۳ .
۶. حسن مقدم ، مهندسی زلزله - مبانی و کاربرد ، انتشارات فرهنگ ، ۱۳۸۱ .
7. Moghaddam, H.A., Dowling, P.J, 1987, the state_of_art in infilled frames, ESEE report, No87_2, Imperial college, London.
۸. حسن مقدم ، طراحی ضد زلزله قاب‌های مرکب ، سومین کنگره بین‌المللی مهندسی راه و ساختمان ، شیراز ، اردیبهشت ۱۳۶۹ .
۹. حسن مقدم ، معجزه قاب‌های مرکب در رشت ، ماهنامه ساختمان ، شماره ۲۰ ، مرداد ۱۳۶۹ .
۱۰. حسن مقدم ، مقاومت قاب‌های مرکب ، اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ، تهران ، ۱۳۷۰ .
11. Moghaddam, H. A, 1994, seismic strengtheningof masonry infilled structures, 10 th European Confon Earthquake Eng, Vienna, pp2293_2297.
12. Moghaddam, H, 2003, Lateral load behaviour of maonry infilled steel frames with repair and retrofit, ASCE, Struc. Div.,accepted for pub lication.
۱۳. حسن مقدم ، سیدعلی مؤید علایی ، بررسی ظرفیت چرخش و دیگر خصوصیات مقاومتی و رفتاری اتصال خرجنی ، چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله ، تهران ، اردیبهشت ۱۳۸۲ .

